

Vortragsreihe Kirchmeister vor Ort



21.09.2005, 7098

Tierische und pflanzliche Holzschädlinge am Beispiel der evangelischen Kirche Monschau
1. September 2012



Übersicht

1. Allgemeines

- 1.1 Holzschutz im Hochbau
- 1.2 Methodik der Bauzustandserfassung
- 1.3 Prüfmethode an Holzkonstruktionen
- 1.4 Schadensarten

2. Kirchenschiff

- 2.1 Standort, Umgebungsbedingungen
- 2.2 Holzschutztechnische Befundsituation
- 2.3 Holzschutztechnische Zustandskartierung
- 2.4 Instandsetzung

3. Turmhaube, Laterne, Helm

- 3.1 Holzschutztechnische Befundsituation
- 3.2 Holzschutztechnische Zustandskartierung
- 3.3 Instandsetzung



1. Allgemeines

1.1 Holzschutz im Hochbau

Holzschutz bedeutet die Anwendung verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Zerstörungen am Holz durch

**Pilze = Schwämme,
Insekten = Holzwürmer,
Feuer,
mechanische,
chemische**

Einflüsse.

Holzschutzmaßnahmen sind auf eine **lange Gebrauchsdauer** des Holzbauwerkes gerichtet.

 


1.1 Holzschutz im Hochbau

Der Holzschutz besteht aus mehreren sich ergänzenden Holzschutzmaßnahmen, die sich alle nach der Gefährdung und den Umgebungsbedingungen richten.

Holzschutzmaßnahmen können sein:

- konstruktiv
- chemisch
 - vorbeugend
 - bekämpfend
- biologisch
- organisatorisch
- alternativ



1.2 Methodik der Bauzustandserfassung


Schritt 1: Erfassen des Bauzustandes

Schritt 2: Ermitteln der Ursachen

Schritt 3: Bewerten des Bauzustandes


Schritt 4: Festlegen von Maßnahmen

 „Kirchen (Häuser) erzählen ihre Geschichte“ – das ist auch an der Konstruktion abzulesen.



1.3 Prüfmethode an Holzkonstruktionen

Prüfgegenstand	Prüfmethode zerstörungsfrei, zerstörungsarm, zerstörend
Geometrische Messung - Aufmaß der Holzkonstruktion	Unterschiedliche Genauigkeitsstufen Verformungsgetreues Aumaß
Befall und Schädlinge durch Schadorganismen - Pilze - Insekten	Visuell Spitzhammer Spiralbohrer Bohrkerne Endoskop Bohrwiderstandsmessung Lupe Mikroskop

 

1.3 Prüfmethode an Holzkonstruktionen

Holzfehler <ul style="list-style-type: none">- Risse- Löcher- Wuchsbedingte Mängel: Äste, Drehwuchs- Vorschädigungen: Stammfäule	Visuell Risstiefen- Messstab Rissbreiten- Lupe
Holzfeuchte	Elektrische Messung der Leitfähigkeit
Nachweis chemischer Substanzen Holzschutzmittel	Gaschromatograph
Eindringtiefe chemischer Substanzen Holzschutzmittel	Reagenzlösung



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Verfärbungen

Wasserränder

 
Blaufärbung → Bläuepilze

Braunfärbung → Pilze, Braunfäule, Abbau von Zellulose

Weißfärbung → Pilze, Weißfäule, Abbau von Lignin


Schwarzfärbung → Moderfäule

Graufärbung → Klimaeinwirkung, UV- Strahlung, Niederschläge



 1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Durchfeuchtung






1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Verfärbungen




 Bläuepilze im Splintholzanteil




 1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze






1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze

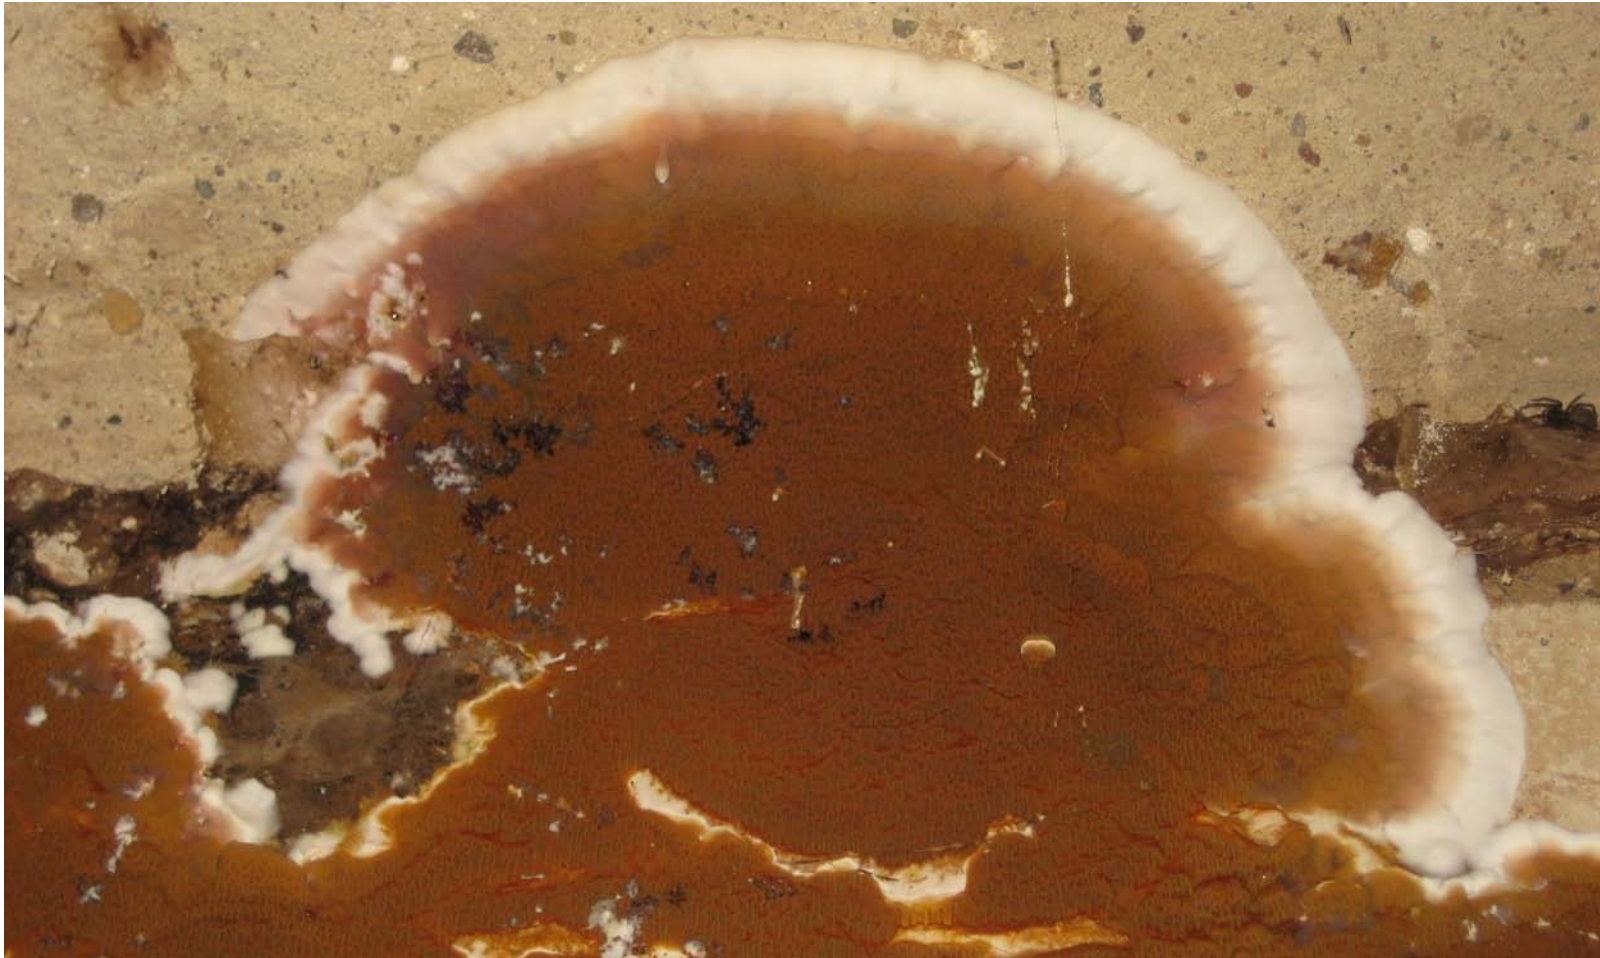


Echter Hausschwamm - Fruchtkörper

 


1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze



 
Echter Hausschwamm - Myzel



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze

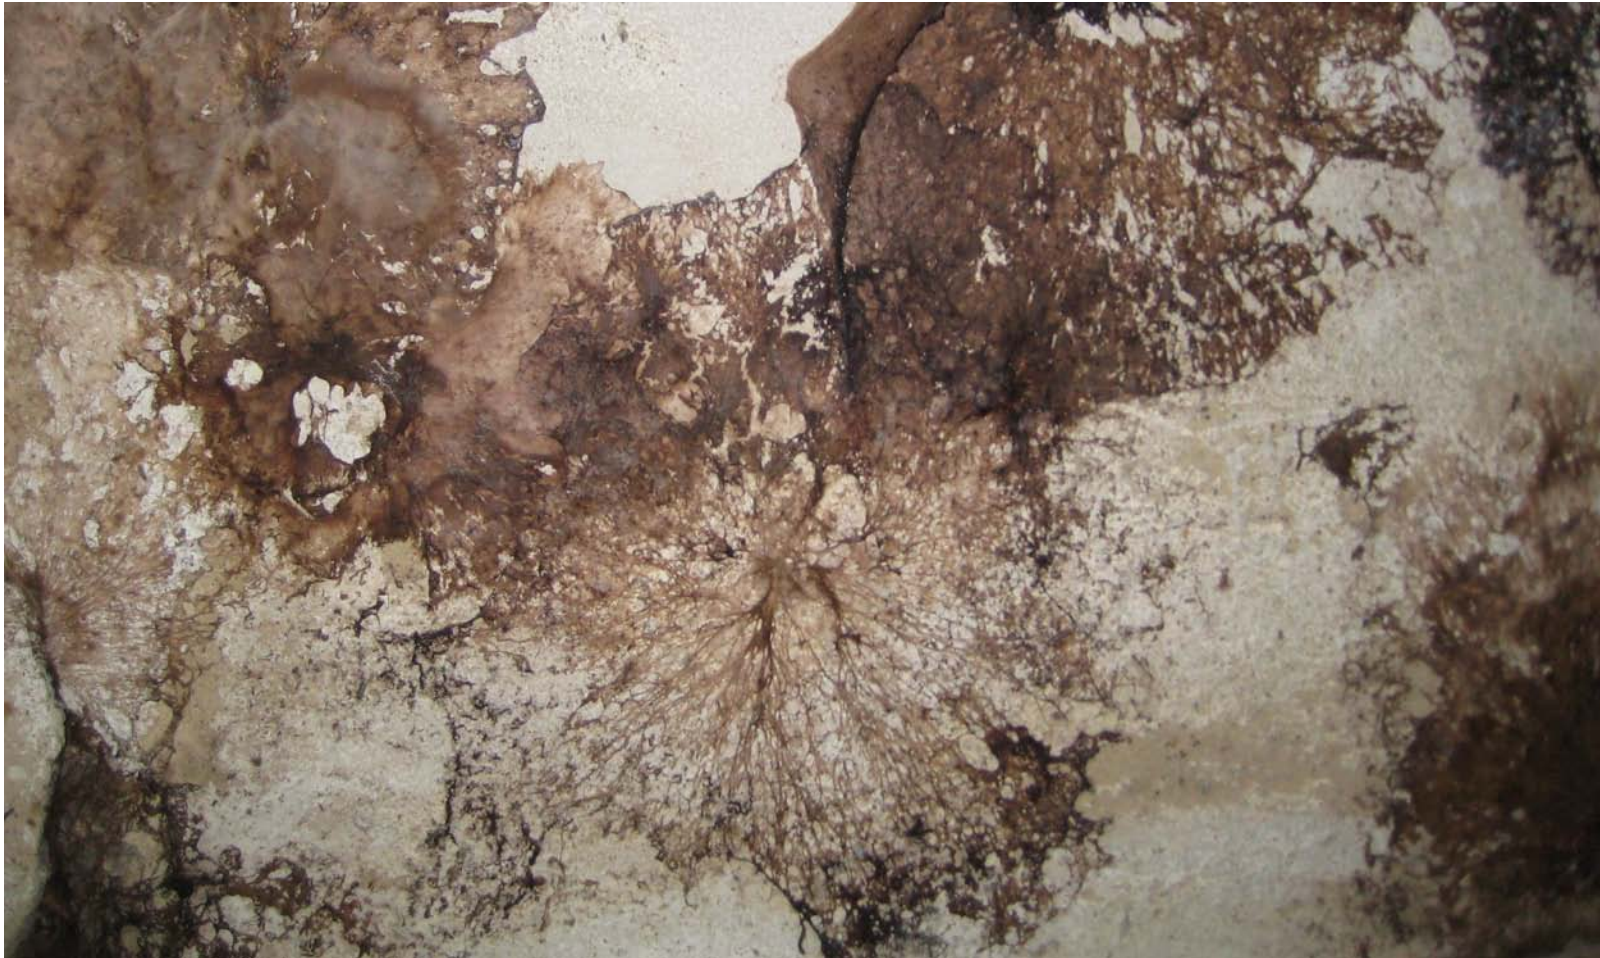

 
Brauner Keller- oder Warzenschwamm – Fruchtkörper und Myzel



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze



 Brauner Keller- oder Warzenschwamm – Myzel



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze



 
Brauner Keller- oder Warzenschwamm + Muschelkrempling



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze




Weißer Porenschwamm – Fruchtkörper → Fäuletyp Braunfäule



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze



 
Weißer Porenschwamm + Brauner Keller- oder Warzenschwamm → Braunfäule



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze



 
Ausgebreiteter Hausporling → Fäuletyp Weißfäule



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Pilze



 
Blättlinge → Fäuletyp Braunfäule, Innenfäule



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz nicht oder nur langsam zerstörende Pilze



 
Becherlinge



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz nicht oder nur langsam zerstörende Pilze



 
Becherlinge + Eichenlohe + Schimmelpilze



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz nicht oder nur langsam zerstörende Pilze



 
Tintlinge



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz nicht oder nur langsam zerstörende Pilze



 
Schleimpilze



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz nicht oder nur langsam zerstörende Pilze



 
Schimmelpilze



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz nicht oder nur langsam zerstörende Pilze



 
Luftmyzel



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Insekten



 
Hausbock



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Insekten



 
Nagekäfer



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Holz zerstörende Insekten



 
Messingkäfer (Vorratsschädlinge)



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Chemische Korrosion



 
Salzablagerungen



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Chemische Korrosion



 
Strukturauflösung an der Oberfläche



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Austrocknung



 Schwinden



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Brand



Verkohlung



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen

Mechanisch bedingte Erscheinungen

Formänderungen

große Durchbiegungen

 
gelockerte Verbindungen

Verdrehungen

Schrägstellung von Stützen, Bindern, Wänden

Lageänderungen


Verschiebungen



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Risse



 
Schwindrisse



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Risse



 
Lastrisse



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Querschnittsschwächungen



 
Ausklinkungen



1.4 Schadensarten bei Holzkonstruktionen Querschnittsschwächungen



 "Begradigte" Balken



2. Kirchenschiff

2.1 Standort, Umgebungsbedingungen



Rur

2.1 Standort, Umgebungsbedingungen



Tafel 5. Diagramm vom hyroskopischen Gleichgewicht für europäische Holzarten mittlerer Dichte (nach Loughborough und Keylwerth)


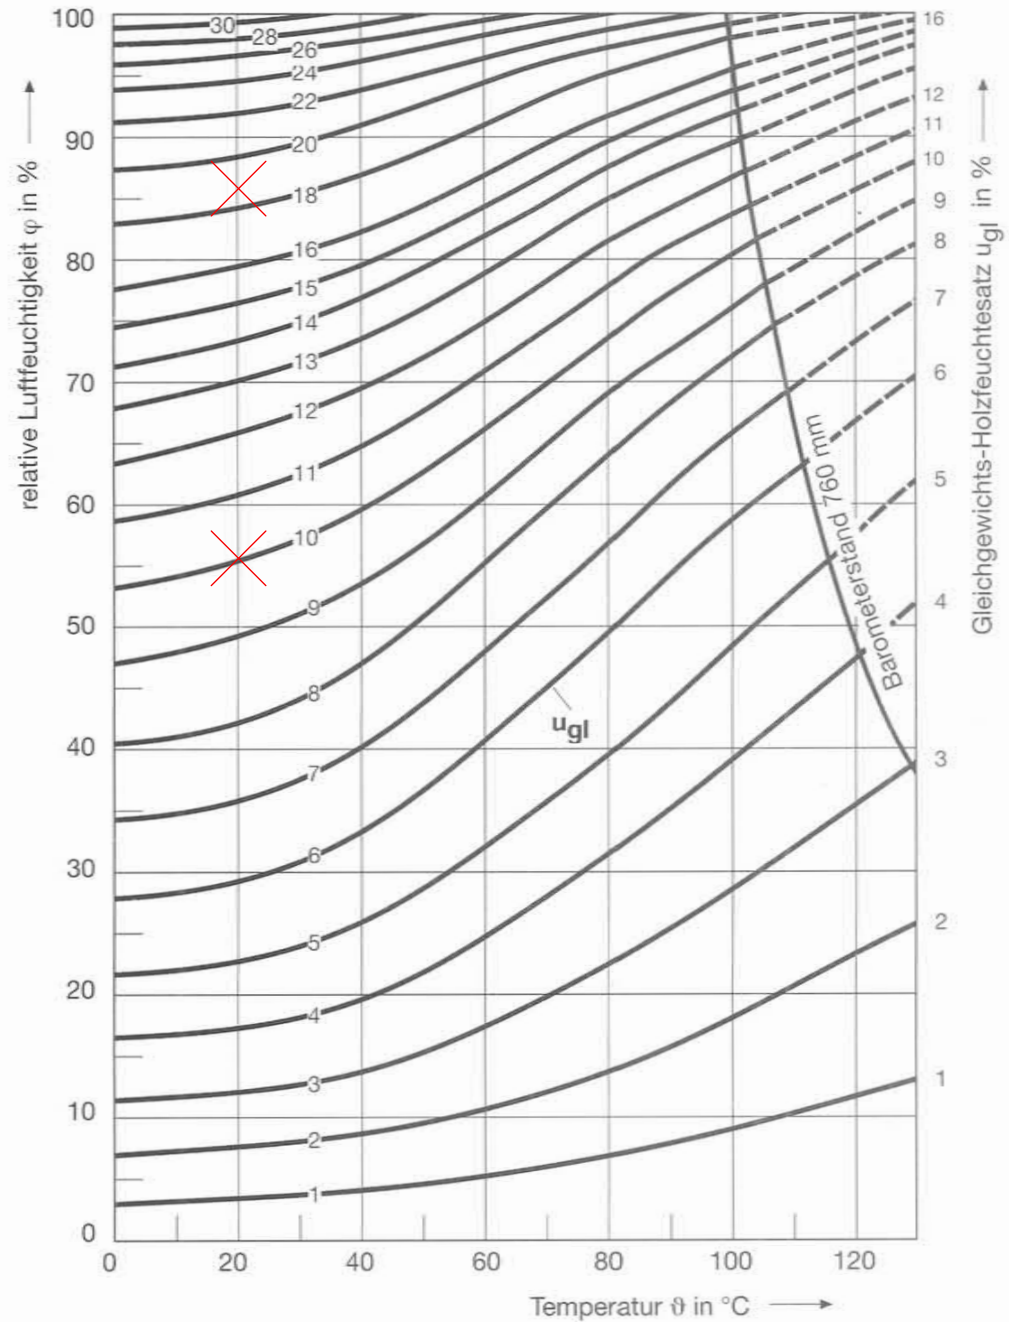



Diagramm Holzfeuchte

 

2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Deckenuntersicht, Rissbildung im Verlauf der Deckenbalken



2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 Durchfeuchtung, Wasserflecke




2.2 Holzschutztechnische Befundsituation




Mineralwolle, Schimmelpilzbefall



2.2 Holzschutztechnische Befundsituation

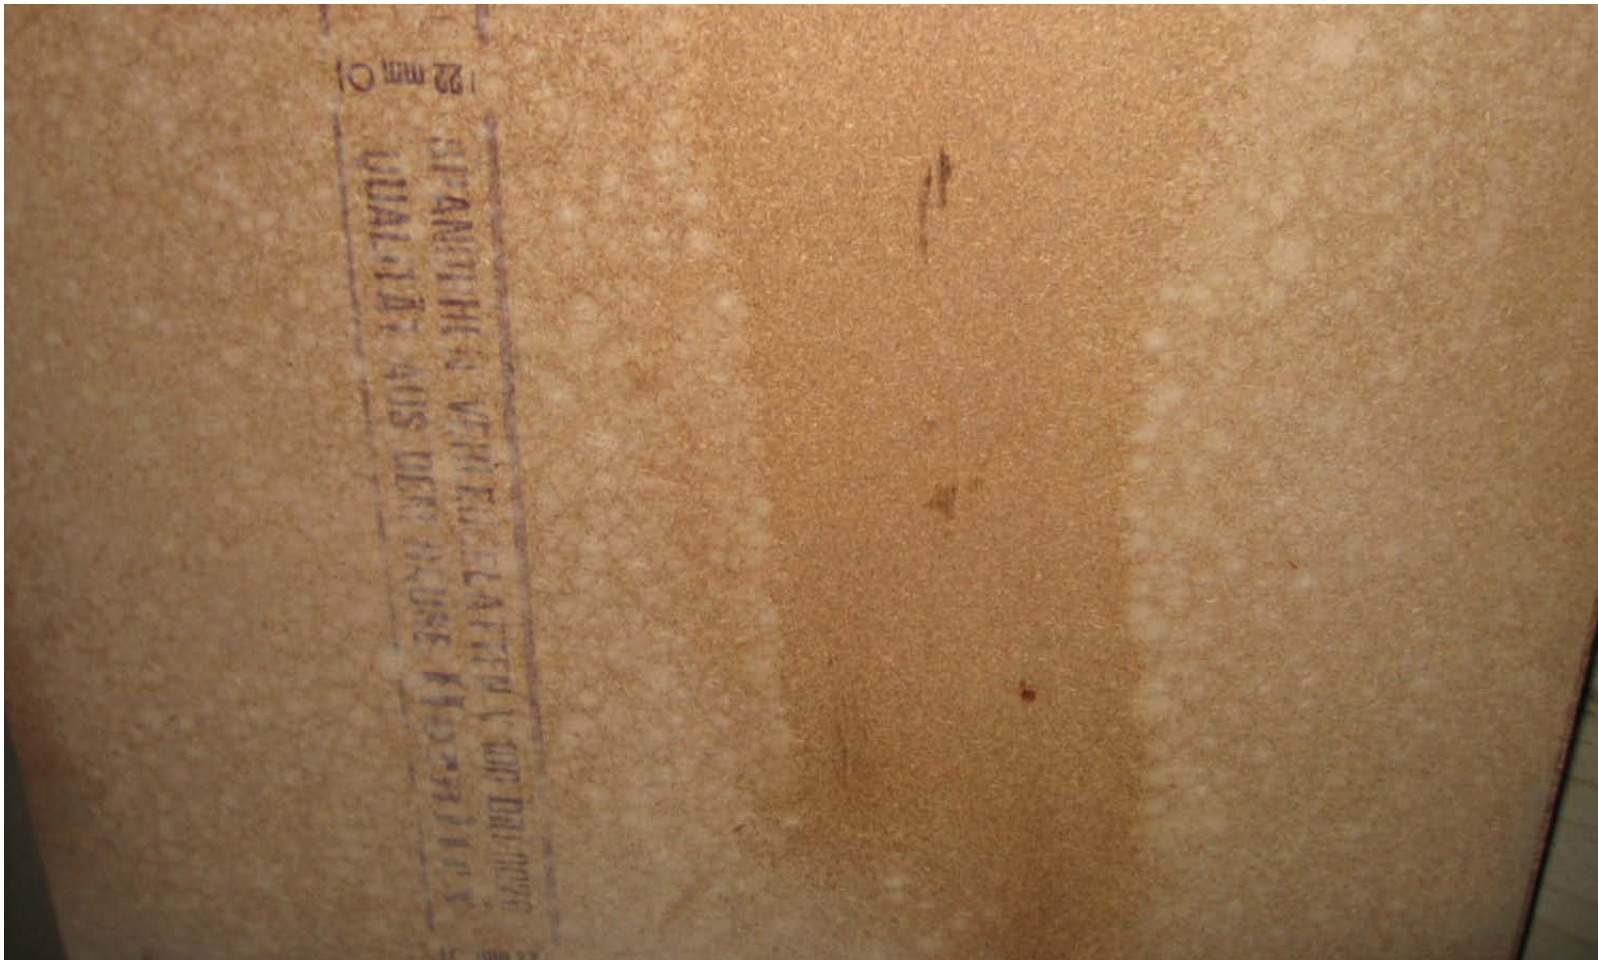


Spanplatte, Schimmelpilzbefall

 

2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Deckenbalken, Sparrenfüße, Mauerkrone, Stuckkehle
Befallsbereich durch Echten Hausschwamm, mangelhafte Instandsetzung



2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Balkenkopf und Sparrenfuß, Echter Hausschwamm



2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Balkenkopf und Mauerlatte, mangelhafte Instandsetzung



2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 Balkenkopf und Sparrenfuß, mangelhafte Instandsetzung



2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Dachdeckerschutt, Myzel Echter Hausschwamm



2.2 Holzschutztechnische Befundsituation




Schutt und Schmutzablagerungen in der Stuckkehle, Luftmyzel




2.2 Holzschutztechnische Befundsituation



 
obere Dachkonstruktion, offene Holzverbindungen




2.3 Holzschutztechnische Zustandskartierung

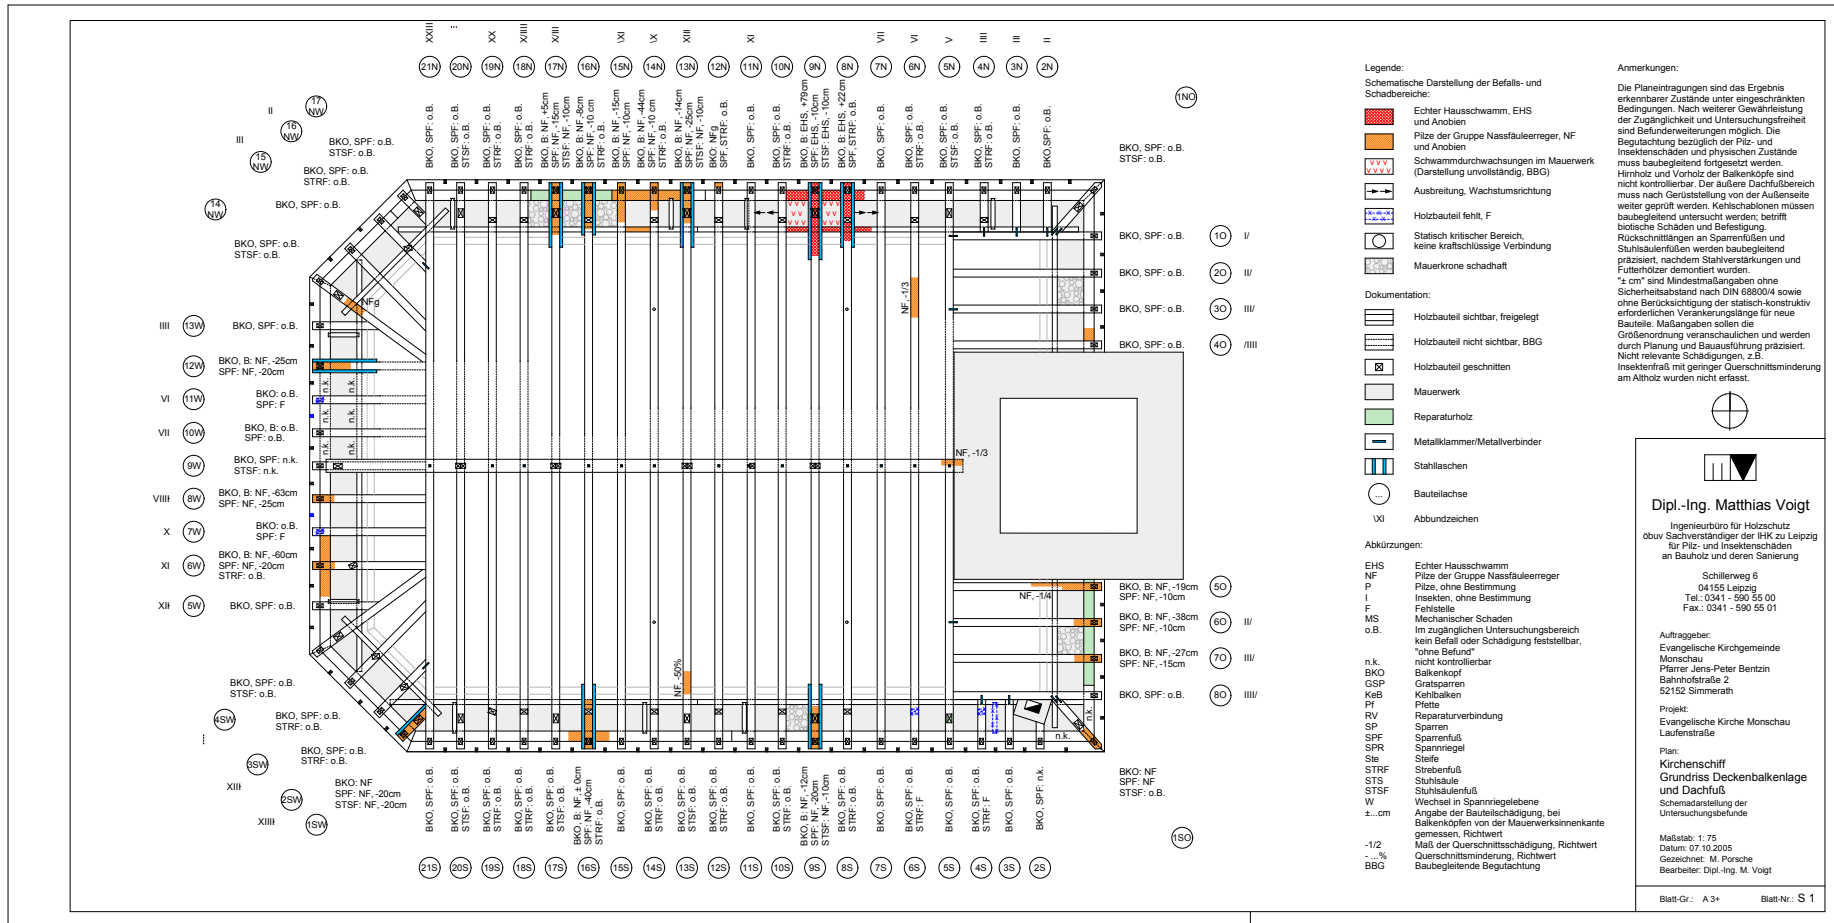


Grundriss Deckenbalkenlage und Dachfuß

 

 2.3 Holzschutztechnische Zustandskartierung

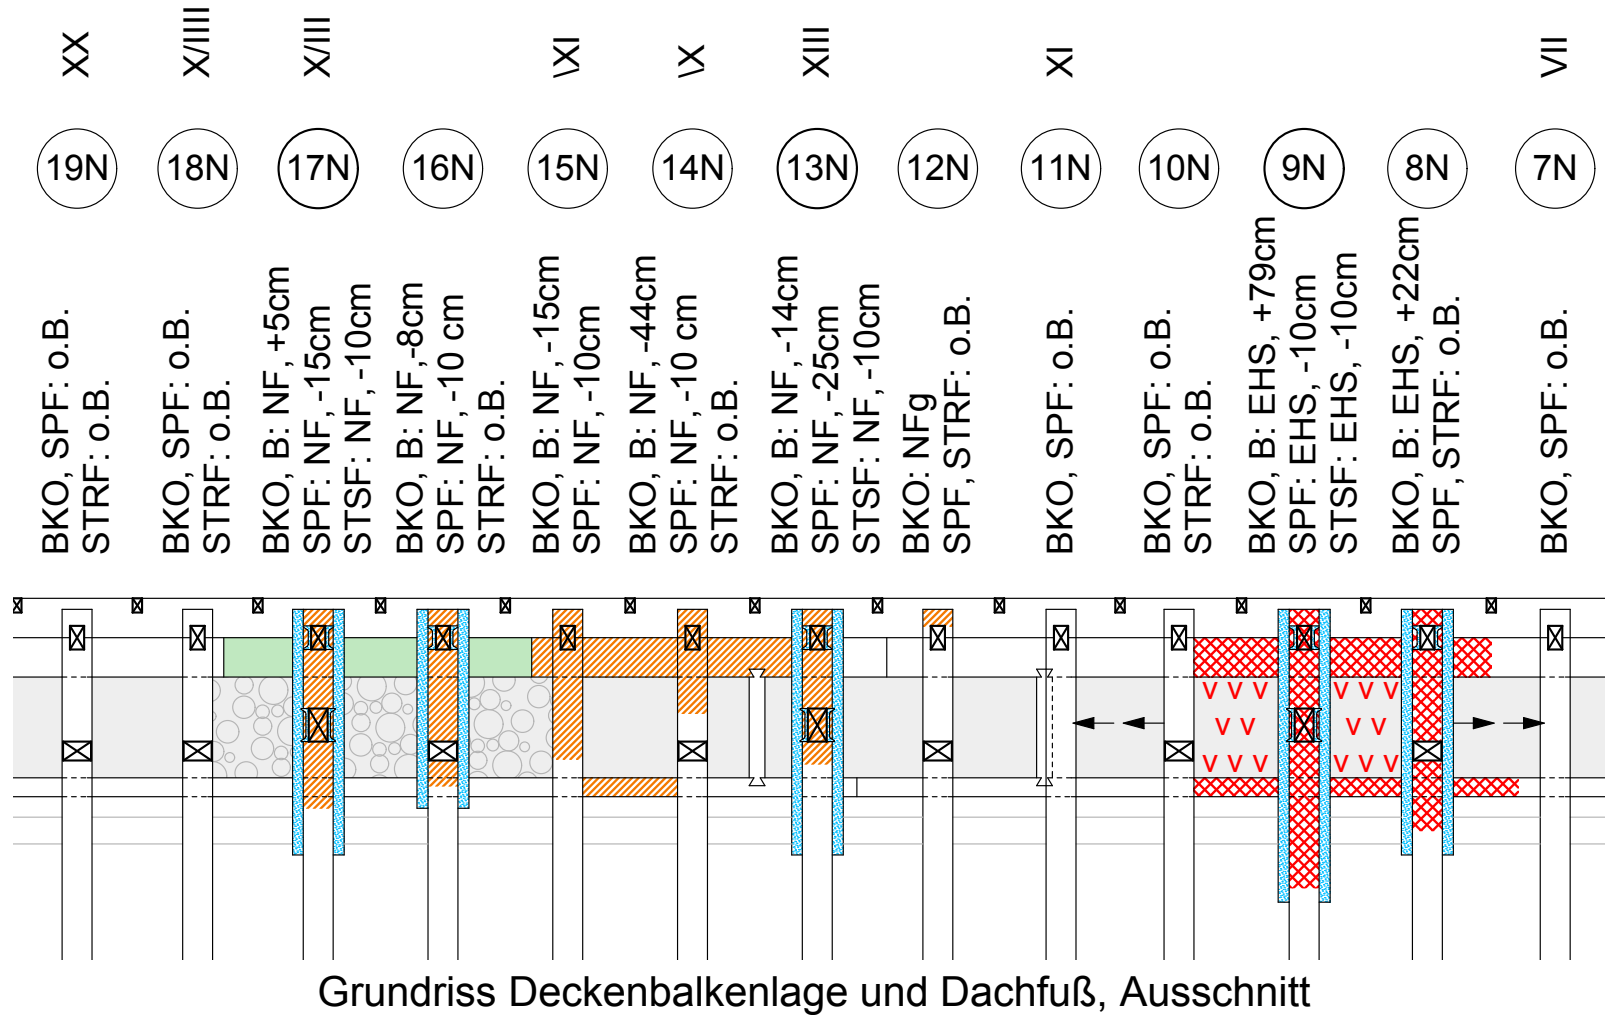




2.4 Instandsetzung




 
Baustellenbesichtigung



3. Turmhaube, Laterne, Helm

 3.1 Holzschutztechnische Befundsituation

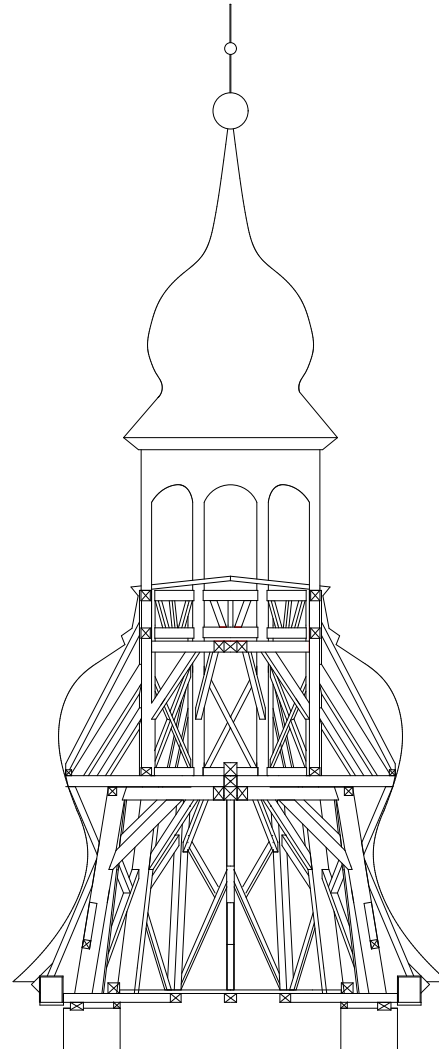



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Turmhaube, Ebene 1



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation




Turmhaube, Ebene 1, Balkenstern, Innenfäule



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Turmhaube, Ebene 1, Balkenstern, Innenfäule



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Turmhaube, Ebene 2



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Turmhaube, Ebene 2, mangelhafte Instandsetzung



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Turmhaube, Ebene 2, mangelhafte Instandsetzung



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



 Turmhaube, zerstörte Holzverbindungen



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



 
Turmhaube, zerstörte Holzverbindungen



3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



Laternenboden und Laternenständerfuß
Innenholzerstörung, baulicher Holzschutz nicht beachtet




3.1 Holzschutztechnische Befundsituation



Laternenständerfuß
Innenholzerstörung, baulicher Holzschutz nicht beachtet




3.2 Holzschutztechnische Zustandskartierung

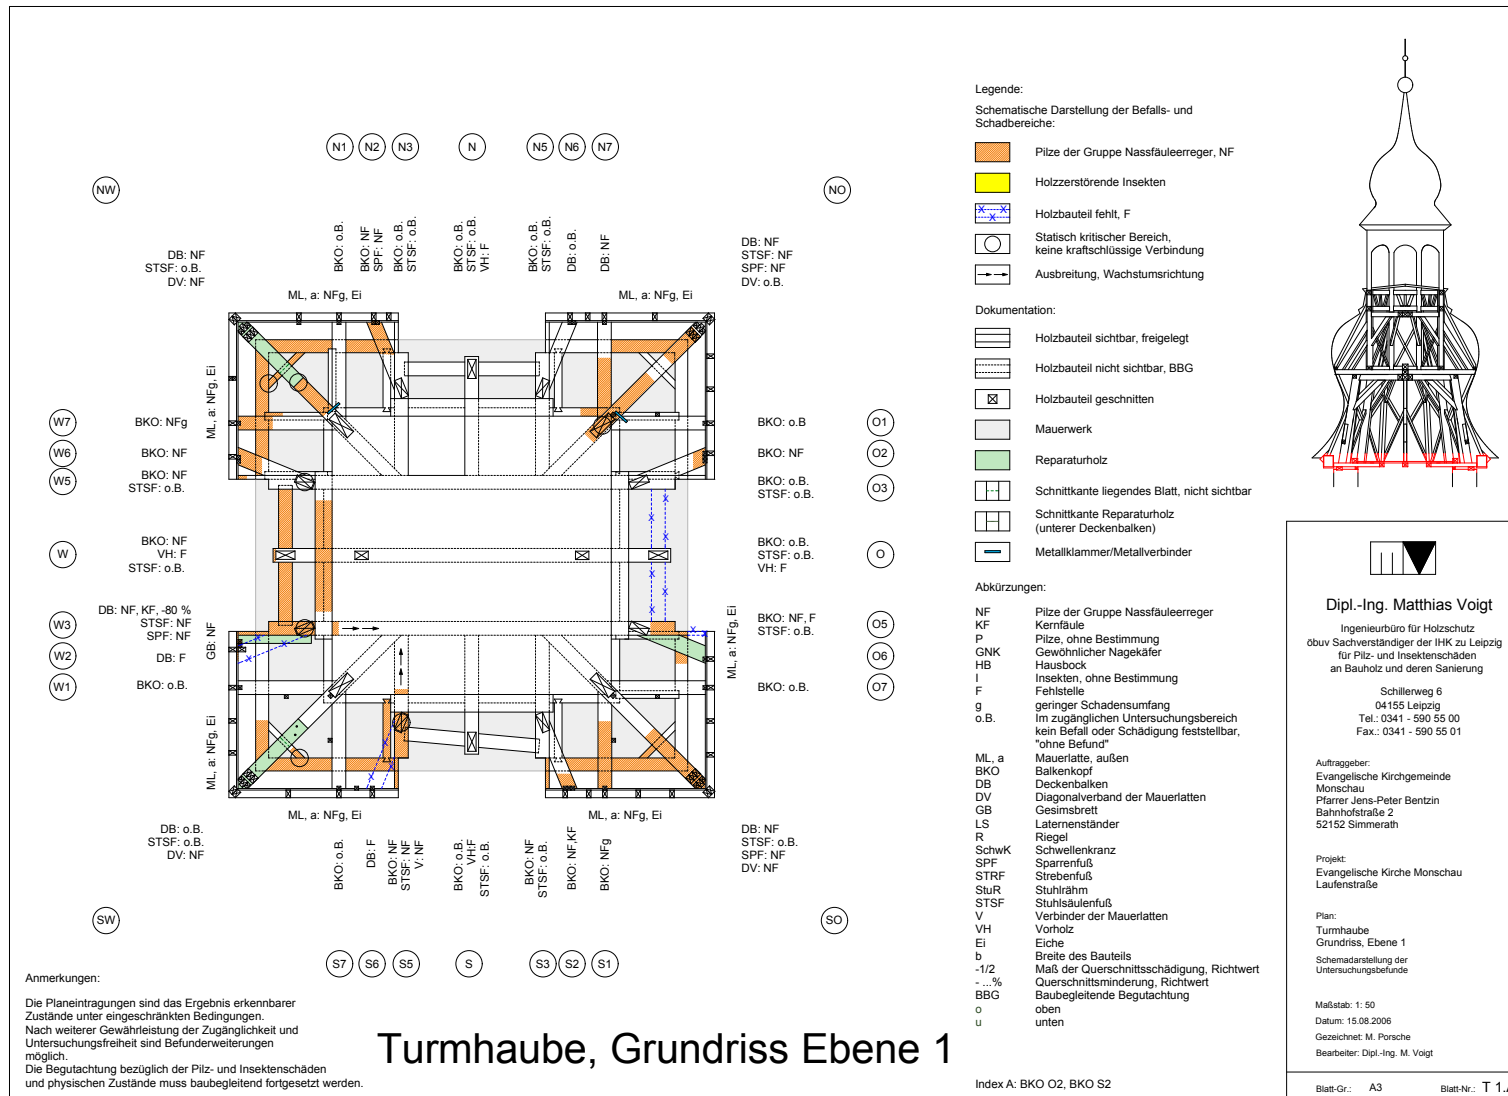



3.2 Holzschutztechnische Zustandskartierung

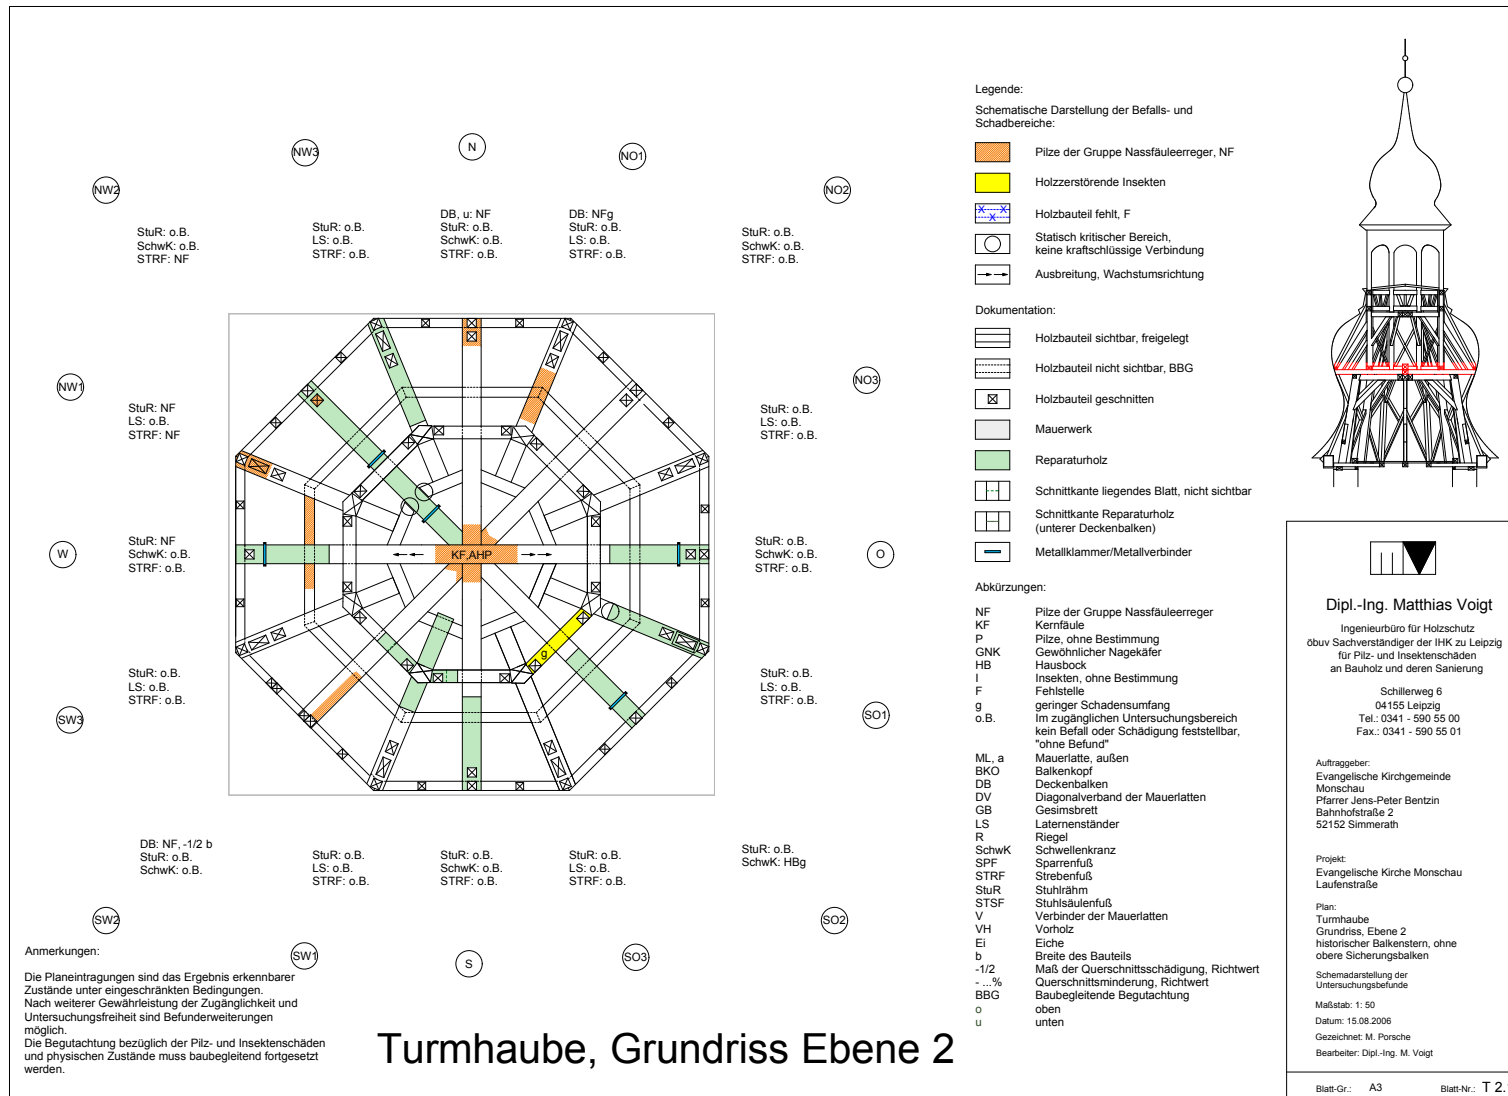




3.3 Instandsetzung



 
Demontage von Turmhaube, Laterne und Helm



3.3 Instandsetzung



 Bau begleitende Begutachtung,
Helm, Schäden an Schablonen



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Helm, Schäden an Schablonen



3.3 Instandsetzung




Bau begleitende Begutachtung,
Turmhaube



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Turmhaube



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Laternenständer



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Laternenständer
mangelhafte Rissanierung mit Acryl, Verkleidung von Pilz befallenem Holz



3.3 Instandsetzung



 Bau begleitende Begutachtung,
Laternenständer
Innenfäule



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Laternenständer
Innenfäule



3.3 Instandsetzung




Turmhaube, Ebene 1, Balkenstern und Stuhlsäulenfuß



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Turmhaube, Ebene 2
Innenfäule durch Blättlinge



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Balkenstern, Ebene 2
Innenfäule durch Blättlinge



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
Balkenstern, Ebene 2
Innenfäule durch Blättlinge



3.3 Instandsetzung



 Bau begleitende Begutachtung,
Balkenstern, Ebene 2
Innenfäule durch Blättlinge



3.3 Instandsetzung



 
Turmhelm



3.3 Instandsetzung




Turmhelm



3.3 Instandsetzung



 
Turmhaube



3.3 Instandsetzung



 
Bau begleitende Begutachtung,
zerstörte Holzverbindungen, zerstörter Riegel, Innenfäule



3.3 Instandsetzung



 Laternenständer und Riegel



3.3 Instandsetzung



 
Laternenständer und Riegel



3.3 Instandsetzung




Turmhaube, Mauerkrone, Auflager



3.3 Instandsetzung



 
Laternenständer unterhalb des Laternenbodens



3.3 Instandsetzung



 Laternenboden, Ausstieg, Laternenständer
baulicher Holzschutz beachtet



3.3 Instandsetzung



Verkleidung der Laternenständer



Matthias Voigt

von der IHK zu Leipzig öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Pilz- und Insektenschäden an Bauholz und deren Sanierung

Ingenieurbüro für Holzschutz
Schillerweg 6, 04155 Leipzig

Tel. 0341 – 590 55 00

Fax. 0341 – 590 55 01

matthias-voigt-holzschutz@t-online.de